

Załącznik 1-2
OŚWIADCZENIE O DOKONANIU PRAC SERWISOWYCH
(SAP)

Dual.System Piotr Spsychalski
ul. Drzewieckiego 62 m. 22
54-129 Wrocław
NIP 8942382394, REGON 361290024

Obiekt: Ośrodek Badawczo- Naukowo- Dydaktyczny Dolnośląskiej Farmacji
Wrocław ul. Borowska 211

Zgodnie z Protokołem wykonanych prac serwisowych dokonano przeglądu serwisowego i stwierdzono:

sprawność systemu, instalacji, urządzeń, sprzętu ppoż*

Sprawdzono akumulatory w centralach SSP:

Centrala A/0 12V38Ah – 2 szt. data produkcji: 22.04.2010, pomiar: 6,8Ah, 8,9Ah
Centrala A/1 12V18Ah – 2 szt. data produkcji: 12.03.2011, pomiar: 11,9Ah, 10,1Ah
Centrala A/2 12V18Ah – 2 szt. data produkcji: 12.03.2011, pomiar: 12,4Ah, 13,5Ah
Centrala B/0 12V38Ah – 2 szt. data produkcji: 02.06.2010, pomiar: 10,1Ah, 11,6Ah
Centrala B/1 12V38Ah – 2 szt. data produkcji: 22.04.2010, pomiar: 8,9Ah, 9,1Ah
Centrala B/2 12V38Ah – 2 szt. data produkcji: 02.06.2010, pomiar: 11,1Ah, 9,1Ah

Zaleca się wymianę akumulatorów w centralach SAP

Brak wymiany akumulatorów w centralach SAP może spowodować uszkodzenie zasilaczy.

Uszkodzone czujniki dymu:

Czujnik dymu MTD533X 900/28 - wymienić
Czujnik dymu MTD533X 901/30 - wymienić

*jedyn czujnik dymu MTD533X został
wymieniony 17.05.2019*

Uszkodzenia klap wentylacji:

Awaria klapy wentylacji B1 (wejście 409)

Wrocław 23.05.2019
(miejscowość, data)

Zaświadczenie Nr PZT-6365
kwalifikowany pracownik
zabezpieczenia technicznego

Piotr Spsychalski
.....
(podpis serwisanta/konserwatora)